

X轴·交叉滚柱引导式

千分尺进给型 中精度


手动位移台

代码	类型	传动方向	材质	表面处理
E-EIC01	千分尺进给型	X轴	铝合金	黑色阳极氧化


- ① 安装使用中交叉导轨、微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施。
- ① 交叉滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。
- ① 该产品的倒装负载与水平负载一样，垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意：拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。




规格：40

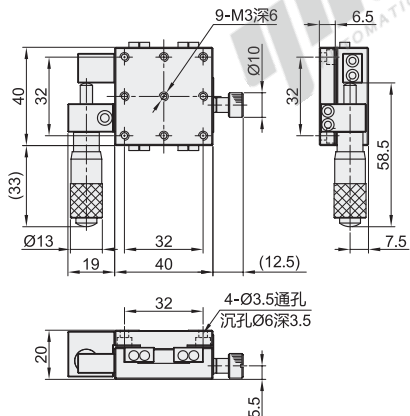


规格：60

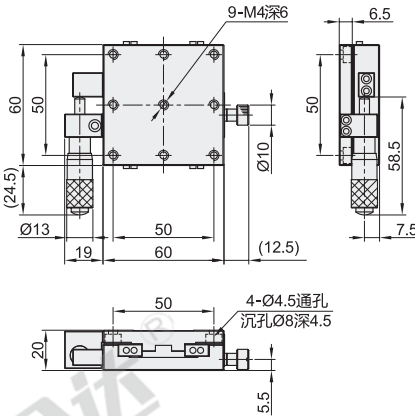

规格：80

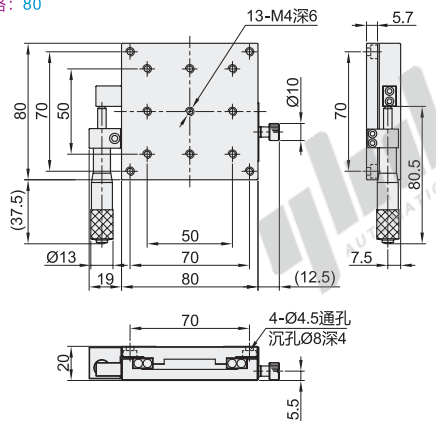

规格：125

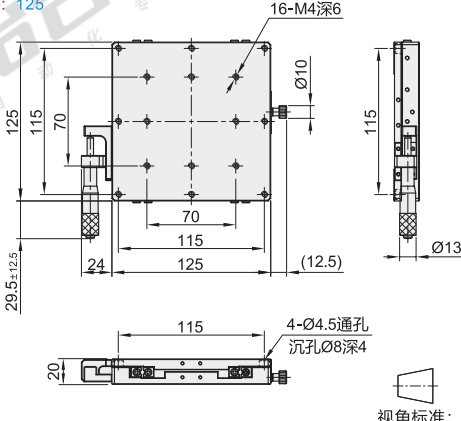

视角标准：第一视角

型号	代码	规格	台面尺寸 (mm)	传动位置	行程 (mm)	微分头 最小读取量 (μm)	平行度 (μm)	水平耐负载 (N)	主体重量 (Kg)
E-EIC01	40	40	40×40	侧边	±6.5	10	40	19.6	0.14
	60	60	60×60		±6.5		40	49	0.25
	80	80	80×80	左侧	±12.5		50	98	0.5
	125	125	125×125		±12.5		50	196	1.7



代码	QR	QU	QV	QC	CZ	T	MN
千分尺变更为左、右(反向)位置	千分尺变更为上、下(反向)位置	千分尺变更为上、下、左、右(反向)位置	千分尺变更为中心位置	千分尺变更为上、下(反向)位置	使用对顶螺钉增强锁紧效果	对顶螺钉	无进给机构
选型方法 QR	选型方法 QU	选型方法 QV	选型方法 QC	选型方法 CZ	选型方法 T		选型方法 MN
	① 千分尺旋钮安装在位移台上部。	① 千分尺旋钮安装在位移台上部。		① 千分尺旋钮安装在位移台上部。			



型号	代码	规格	台面尺寸 (mm)
E-EIC01	40	40	40×40
E-EIC01	60	60	60×60

E-EIC01—40

可选加工

代码	规格	可选加工代码
E-EIC01	40	QC...
E-EIC01	60	QC...

E-EIC01—40—QR